

## Инструкция по применению

### Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2-3. Тщательно перемешайте покрытие (не разбавляя водой).
- 4-6. Нанесите покрытие на поверхность оболочки кабеля при помощи кисти, валика или распылителя (рекомендуемый размер форсунки – 1,5 мм, рабочее давление 3-6 атмосфер). При нанесении на плоскую поверхность расход приблизительно составит приблизительно 1,05 кг/м<sup>2</sup> без учета потерь (для достижения толщины сухого слоя 0,7 мм). Пучки кабелей и лотки должны быть покрыты со всех сторон. Нанесение покрытия осуществляется при температуре от +5°C до +40°C, оптимально +20°C. После высыхания допустимая температура эксплуатации –60°C до +80°C.
- 7-8. Время схватывания 3 часа, полного застывания 24 часа, нанесение 2-го слоя (при необходимости) через 24 часа. (при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 50%). После нанесения на кабели и полного высыхания, состав остается эластичным, что позволяет производить различные работы с кабелями (транспортировку, прокладку, временную прокладку и т.д.), без потери ими огнезащитных свойств.
9. Средства нанесения должны быть очищены водой сразу после использования.

